

Техническое описание, инструкция
по эксплуатации и паспорт

Источники напряжения герметичные

Серия ARPV-SP

В металлическом корпусе

С корректором коэффициента
мощности



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Источники питания предназначены для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение.
- Герметичный корпус позволяет использовать источник для эксплуатации в помещении или на открытом воздухе под навесом, при соблюдении условий эксплуатации.
- Алюминиевый корпус обеспечивает эффективное естественное охлаждение.
- Высокая стабильность выходного напряжения и высокий КПД.
- Встроенный корректор коэффициента мощности.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
- Тестирование 100% изделий при максимальной нагрузке.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Общие характеристики для серии

Входное напряжение	200...277 В
Частота питающей сети	50 / 60 Гц
Коэффициент мощности	> 0,95
КПД	≥90...95%

Макс. ток холодного старта	75 А / 230 В
Степень пылевлагозащиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+60 °C

2.2. Характеристики по моделям

Модель	Выходное напряжение	Выходной ток, макс	Выходная мощность, макс	Максимальный потребляемый ток при 230 В	Габаритные размеры
ARPV-SP12100	12 В ±5%	8,3 А	100 Вт	0,6 А	212*46*38 мм
ARPV-SP12150	12 В ±5%	12,5 А	150 Вт	0,9 А	190*61*36 мм
ARPV-SP12200	12 В ±5%	16,7 А	200 Вт	1,2 А	221*61*36 мм
ARPV-SP24100	24 В ±5%	4,2 А	100 Вт	0,6 А	212*46*38 мм
ARPV-SP24150	24 В ±5%	6,3 А	150 Вт	0,9 А	190*61*36 мм
ARPV-SP24200	24 В ±5%	8,3 А	200 Вт	1,2 А	221*61*36 мм

ПРИМЕЧАНИЕ!

Более подробные технические характеристики Вы можете найти на сайте www.arlight.ru

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника соответствуют подключаемой нагрузке.
- 3.3. Закрепите источник питания в месте установки.
- 3.4. Подключите выходные провода источника питания со стороны «OUTPUT» к нагрузке, строго соблюдая полярность - «V+» белый провод, «V-» черный.
- 3.5. Подключите входные провода источника питания со стороны «INPUT 220VAC» к обесточенной электросети, соблюдая маркировку - «AC L» коричневый провод, «AC N» -синий.
- 3.6. Подключите желто-зеленый провод, обозначенный символом  к защитному заземлению.
- 3.7. Внимание! Проверьте правильность подключения всех проводов. Подача напряжения сети ~220В на выходные клеммы источника напряжения неминуемо приводит к выходу его из строя.
- 3.8. Включите электропитание. Допустима небольшая задержка включения источника (до 2 сек), что является особенностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.
- 3.9. Дайте поработать источнику 20 минут с подключенными нагрузкой, которую Вы предполагаете использовать. Источник питания должен находиться в тех же условиях, как и при последующей эксплуатации.
- 3.10. Проверьте температуру корпуса источника питания. Максимальная температура корпуса источника в установленном режиме не должна превышать +70 °C. Если температура корпуса выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный источник питания.
- 3.11. Отключите источник от сети после проверки.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Не допускается использовать источник питания совместно с диммерами (регуляторами освещения), установленными в цепи питания ~220В!

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - Температура окружающего воздуха -40...+60°C;
 - Относительная влажность воздуха не более 90% при 20°C, без конденсации влаги;
 - Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Для естественной вентиляции обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания не менее 20см, как изображено на Рис.1. При невозможности обеспечить свободное пространство используйте принудительную вентиляцию.
- 4.3. Не нагружайте источник питания более 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды, максимальная мощность источника питания снижается, см. график зависимости на Рис.2
- 4.4. Не устанавливайте источник питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.


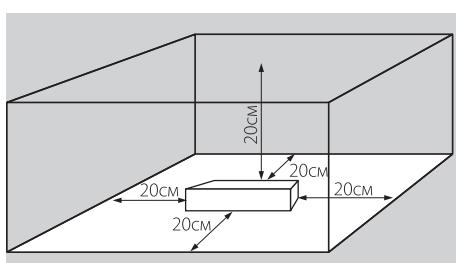


Рис. 1



Рис. 2

- 4.5. При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.
- 4.6. Не располагайте источник питания вплотную к нагрузке или на ней.
- 4.7. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на поверхность источника питания.
- 4.8. Не размещайте источник в местах и нишах, где может скапливаться вода. Нахождение источника в воде (лужа, тающий снег) вызывает разрушающие электрохимические процессы.
- 4.9. Не соединяйте параллельно выходы двух и более источников питания.
- 4.10. При выборе места установки источника предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте источник в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.
- 4.11. Возможные неисправности и методы их устранения.

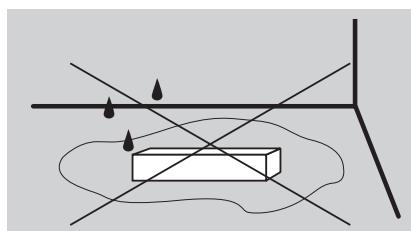

Проявление неисправности	Причина неисправность	Метод устранения
Источник питания не работает.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильная полярность подключения нагрузки.	Подключите нагрузку, соблюдая полярности.
	Короткое замыкание в нагрузке.	Устранимте короткое замыкание.
	Перепутаны вход и выход источника питания.	Замените вышедший из строя источник питания.
Температура корпуса более +70°C	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки	Уменьшите нагрузку или замените источник на более мощный
	Недостаточное пространство для отвода тепла	Обеспечьте вентиляцию источника питания